

→ votre référence

23 avril 2013

BULLETIN TECHNIQUE YMTQTB 13-003

Modification silent blocs 4JH4ACE + SD50, 4JH5CE + SD50 et 4JH4-TCE + SD50-4T

1. Situation

Yanmar nous informe avoir reçu des rapports d'avarie de tiges de silent blocs sur des moteurs de type 4JH4ACE, 4JH5CE, 4JH4-TCE équipés de Sail Drive type SD50 (-4T)

2. Solution

La solution pour prévenir la rupture de la tige du silent bloc a consisté à installer une entretoise et des rondelles en lieu et place de l'écrou se trouvant sous les pattes moteur avant.

Les 4JH5CE à partir du n°E13384 et les 4JH4-TCE à partir du n° E15151 ont été produits avec des nouveaux kits de silent blocs.

Les montages « anciennes version », sur les moteurs en service, doivent être remplacés par les nouveaux kits, (silent blocs neufs équipés d'entretoises et de rondelles).

Les nouveaux kits sont à commander sous les références 129670-08390 ou 129671-08390, selon le type moteur.

Type moteur	Référence du Kit	Description composant	Référence composant	Quantité par Kit	dureté
4JH4ACE 4JH5CE	129670-08390	Silent bloc	120149-08431	1	250
		Entretoise	129671-08250	1	
		Rondelle	22137-160000	2	
4JH4-TCE	129671-08390	Silent bloc	120149-08441	1	300
		Entretoise	129671-08250	1	
		Rondelle	22137-160000	2	

3. Mise en œuvre et moteurs concernés

Il est demandé au réseau FENWICK YANMAR de remplacer les silent blocs par les nouveaux kits sur tous les moteurs des lots ci dessous :

Type moteur	du N°	au N°
4JH4ACE	E07800	E09616
4JH5CE	E10011	E13383
4JH4-TCE	E12066	E15150

Les silent blocs usagés, déposés des moteurs doivent être détruits sur place.

Remboursement de la main d'oeuvre:

YANMAR rembourse 0.75 heures maximum par moteur.

Au delà du 31 mars 2016, plus aucune demande ne sera prise en compte.

Voir instructions de montage page suivante.

*sera
1509
1508*

A fin du 02 au 05/02
Bb-